B_

mantas homogêneas

instalação

Belgotex®
do Brasil


mantas homogêneas | 1. Antes da instalação

1.1 EPIs

Para a sua segurança utilize óculos, luvas anticorte, joelheiras e, quando necessário, máscara, protetor auricular, sapatos de segurança e capacete.

Importante: siga as instruções do técnico de segurança do local em que o serviço está sendo realizado.


Importante: evite sapato com solado de cor escura que possa manchar o piso vinílico.

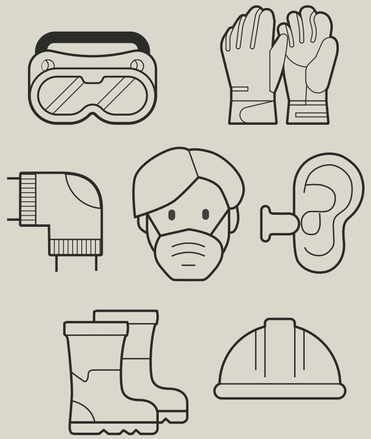


1.2 Estocagem

As mantas devem ser guardadas em pé numa área seca e ventilada. Não guarde os rolos em ambientes muito frios (não podendo ser abaixo de 18° C) ou muito quentes (acima de 35° C) e úmidos.


Não guarde os rolos deitados ou empilhados.

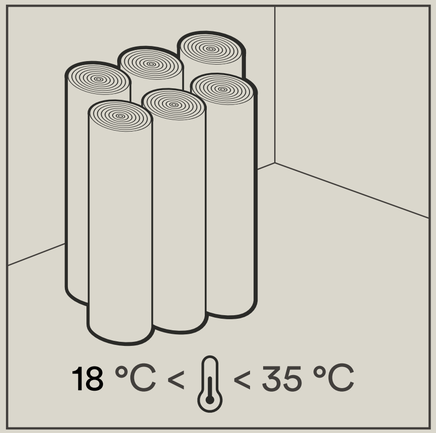

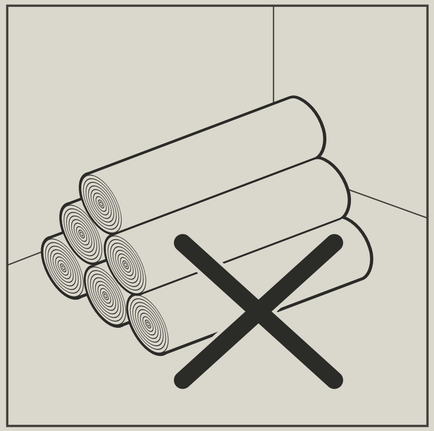

1.3 Inspeção

Apesar do cuidado e rigor durante a produção, uma inspeção visual dos materiais antes da instalação é recomendada. Para evitar a possível instalação de materiais em desacordo, aconselhamos que ao receber o produto sejam verificados: nome, cor e número de lote.

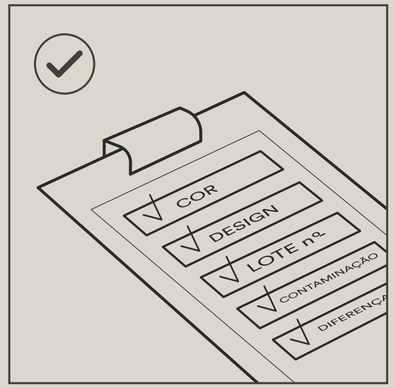


Diferentes lotes de fabricação estão sujeitos a variação de tonalidades. Não se deve utilizar no mesmo local da instalação produtos com números de lotes diferentes.


Em caso de qualquer defeito visível, não instale o produto e entre em contato com o seu revendedor.

mantas homogêneas | 2. Preparação


2.1 Cuidados na preparação

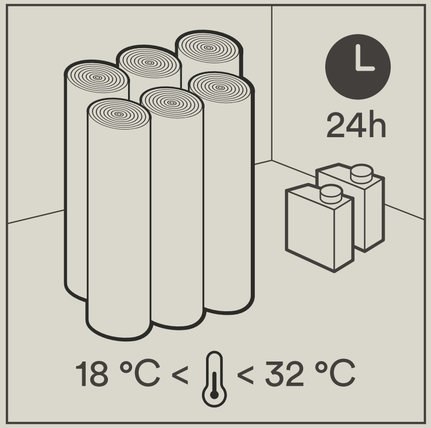

Recomendamos deixar os rolos em pé e os adesivos no local da instalação com, no mínimo, 24h. Também é fundamental que o material esteja em temperatura ambiente – de 18 °C a 32 °C.

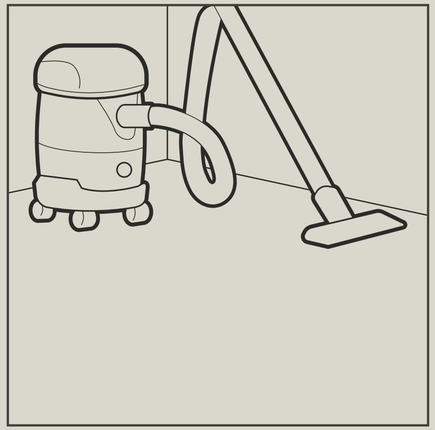

O substrato deve ser seco, limpo, firme e plano. Remova partículas de sujeira, como pó e areia.

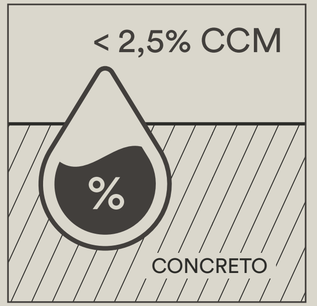

O contrapiso deve estar devidamente curado e livre de fissuras. A umidade deve ser verificada em pelo menos 5 pontos aleatórios e o teor de umidade existente do contrapiso deve ser inferior a 2,5%.

* As condições do tempo de cura das bases necessitam ser observadas, tendo em vista que uma cura incompleta pode provocar danos ao piso

* Cura mínima de 28 dias para substrato de concreto, contrapiso cimentício, etc.


- **Planicidade:** a planicidade deve cumprir os requisitos da ABNT NBR 15575-3.
- **Firmeza:** o projeto deve especificar as características da base em função do uso da edificação, conforme determina a ABNT NBR 14917-1. Recomenda-se resistência mecânica à compressão da base (contrapiso) maior ou igual a 20 Mpa para uso comercial.
- **Impermeabilidade:** conforme as determinações da ABNT NBR 9575 e ABNT NBR 9574, observando-se que a impermeabilização também deve impedir a passagem de vapor de umidade.

Se as condições do substrato não atendem a esses requisitos, primers antiumidade e argamassas de nivelamento devem ser aplicados. Consulte http://belgotex.com.br/lp/solucoes para uma preparação impecável.

mantas homogêneas | 3. Instalação

3.1 Instalação passo a passo:

1. Calcule a quantidade necessária e corte 10 cm a mais.
2. Lembre-se de deixar as mantas abertas, esticadas e com a superfície para cima por no mínimo 24h antes da instalação para aclimatação.

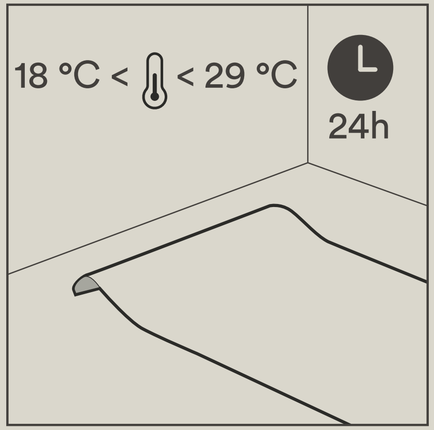


3. As bordas das mantas devem ser refiladas ± 1 cm ou de acordo com o desenho.
4. Caso o projeto seja com rodapé curvo, lembre-se de deixar uma sobra de acordo com o tamanho projetado nas bordas próximas às paredes.
5. Marque o eixo do início da instalação utilizando giz de linha ou com lápis. Faça isso em paralelo com a parede inicial e alinhe a primeira manta com o eixo. Caso o projeto tenha previsão de rodapé do tipo hospitalar, as mantas que estiverem nas extremidades do ambiente devem estar ajustadas com excesso suficiente para subir na parede, permitindo o acabamento posterior. As bordas longitudinais devem estar sobrepostas para serem cortadas posteriormente à colagem.
6. Puxe a manta para trás e sobrepondo a outra parte. Evite possíveis marcas e dobras provocadas durante o manuseio.
7. Aplique o adesivo a ± 5 cm do eixo. Aguarde o tempo de tack. Consulte http://belgotex.com.br/lp/solucoes para verificar o modo de aplicar, quantidade e tempo de secagem.
8. Desdobre a manta respeitando o eixo.
9. Repita o procedimento para a segunda parte da primeira manta.
10. Corte a segunda manta.
    - Para mantas sem estampa, posicione a segunda manta sobrepondo ± 3 cm na manta anterior. Corte a borda sobreposta com o auxílio da ferramenta apropriada (linocut ou estilete + régua).
11. Passe o adesivo na área da segunda manta até ± 5 cm da borda oposta e por debaixo da manta anterior.
12. Aguarde o tempo de tack para finalizar a colagem.
13. Repita o procedimento para as próximas mantas.

Importante:
Recomendamos o uso de adesivos à base de água na instalação deste produto.

mantas homogêneas | 3. Instalação


14. Finalize essa parte da instalação passando rolo compressor.

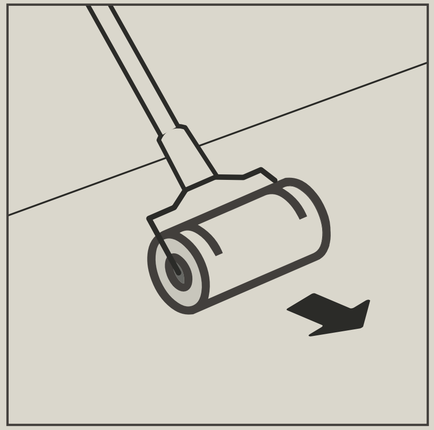

- **A Belgotex do Brasil indica aplicação de solda quente para evitar a penetração de água no contrapiso pelas emendas. A solda é aplicada após a cura total do adesivo, geralmente em 24h.**


Fresagem:

- As juntas devem estar fechadas, sem estarem comprimidas.
- Uma boa fresagem tem uma cavidade de 2/3 da profundidade do produto. Sugerimos usar uma fresa elétrica para garantir uma cavidade uniforme.

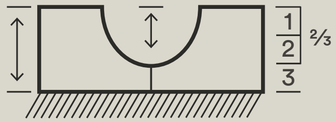


Soldagem:

- Insira o cordão de solda com cor adequada, conforme indicado no produto, no soldador elétrico e aqueça-o.
- Coloque a solda na cavidade e avance numa velocidade constante.

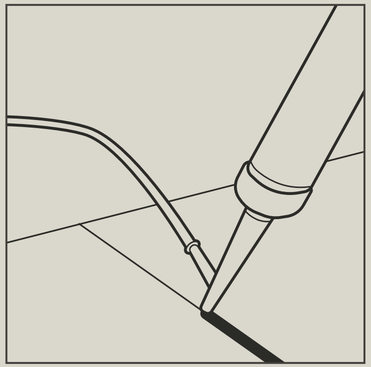

- Aproximadamente 10 minutos após a soldagem, apare o excedente da solda com uma faca meia-lua e uma guia de aparar. Em seguida, com o cordão totalmente frio, faça o acabamento final usando somente a faca meia-lua.

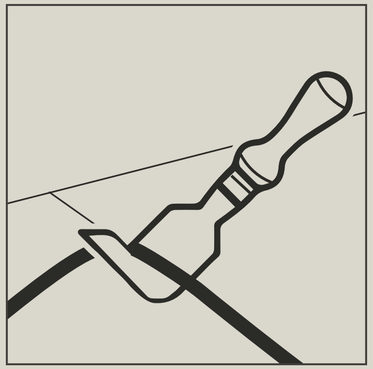



ATENÇÃO

Não utilize cola à base de solventes.

O uso deste tipo de cola causa a perda da garantia do produto.

Arremates e componentes:

Em função do projeto, os seguintes arremates e componentes podem estar especificados:

- Suporte curvo para rodapés tipo hospitalares;
- Faixas de arremates;
- Tabeiras e bordas;
- Inserções conforme desenhos específicos;
- Tipos de adesivos ou mastiques de acabamento


Aplique os mesmos princípios utilizados para a colagem das mantas quando se tratar de cortes e colagem dos arremates e componentes, observando que para rodapés tipo hospitalares devem-se prever suas instalações antes da colagem do revestimento do piso.

mantas homogêneas | 4. Após a instalação

4.1 Cuidados após a instalação

O ambiente não deve receber tráfego pesado ou móveis antes de 48h após a instalação.


Tráfego leve é permitido imediatamente após a colocação do piso.

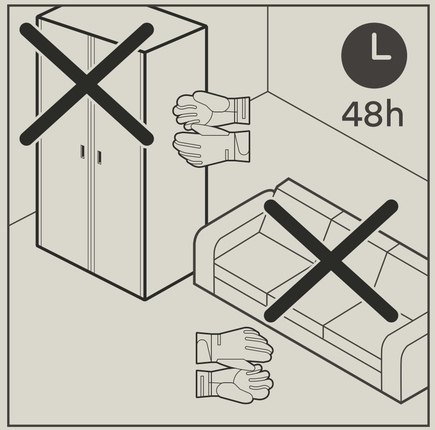

Faça uma manutenção regular e adequada conforme nossos manuais de manutenção.

Proteja os pés de móveis com feltro e evite arrastá-los.

O produto precisa ser protegido contra a exposição direta de raios solares. Janelas e portas de vidro precisam ter uma cobertura adequada.

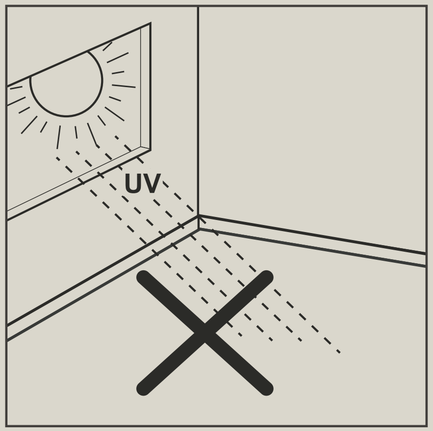

Se o produto instalado tiver acesso direto para áreas externas, é obrigatório o uso de uma barreira de contenção.

Descarte corretamente as embalagens

A preocupação com a sustentabilidade faz parte dos trabalhos da Belgotex do Brasil. Por isso, nossas embalagens são 100% recicláveis e otimizadas, ou seja, não comprometem a integridade do produto e ainda garantem o perfeito equilíbrio do meio ambiente – sem a possibilidade de descartes exagerados e inadequados.

Faça você também a sua parte: separe adequadamente e encaminhe tudo para o serviço de coleta seletiva da sua cidade.

mantas homogêneas | 5. Manutenção

1. Barreira de contenção



As evidências de uma ampla variedade de estudos indicam que até 80% de toda a sujeira, poeira e umidade são transportados para dentro de um local pelas pessoas que o usam. Portanto, uma das maneiras mais fáceis de reduzir os custos de manutenção deve ser reduzir a quantidade de sujeira, poeira e umidade adentrando ao local, e para isso o uso de uma barreira de contenção é necessário.

2. Limpeza e conservação

Utilize uma vassoura macia para varrer o piso ou aspirador de pó para remover toda a poeira, sujeira solta e detritos.

O piso deve ser limpo com uma solução de detergente neutro (pH 07), diluído em água com dosagem apropriada conforme as instruções do fabricante. Deixe o tempo suficiente para reagir com a sujidade presente na superfície. Utilize um MOP acoplado com refil de microfibra para efetuar a limpeza. Após isso, enxague o piso cuidadosamente com água limpa, retire o excesso utilizando um MOP com refil de microfibra limpo.

Em caso de limpeza mecanizada, utilize uma máquina com sistema rotativo de 165 RPM com disco vermelho rubi da 3M. Enxague o piso cuidadosamente com água limpa, retire o excesso com aspirador/extrator de água e deixe secar completamente.

Repita o procedimento inicial de pulverização com solução diluída, deixando reagir com a sujeira na superfície, e utilize uma máquina com sistema rotativo de 165 RPM com disco vermelho para limpeza. Enxague com água limpa, retire o excesso com aspirador/extrator de água e deixe secar completamente.

3. Aplicação de cera ou polimento

A linha de Produtos com PU não necessita de aplicação de cera. Caso deseje proteção extra, indicamos o uso de cera metalizada, aplicada rigorosamente conforme a orientação do fabricante.

Quando necessário, lustre a seco com uma máquina rotativa de 1000 RPM.


Recomendamos que o polimento seja realizado por uma empresa especializada.



USE TAPETES DE ENTRADA DE TAMANHO ADEQUADO

ENTRADA	0.3 / 0.91 m	0.9 / 1.52 m	1.52 / 2.74 m	2.74 / 4.75 m




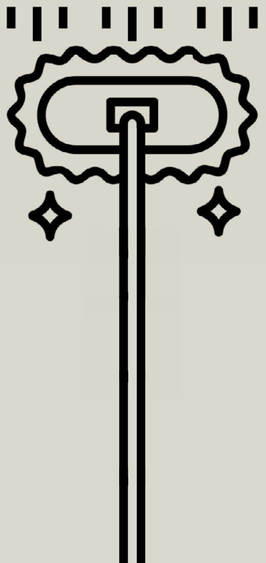

A frequência de cada uma das operações depende do tipo e da intensidade de tráfego no piso.

Garantia: Visualize e faça download da garantia acessando o site: https://www.belgotex.com.br/produtos/pisos-vinilicos-em-manta/xl-pu

mantas homogêneas

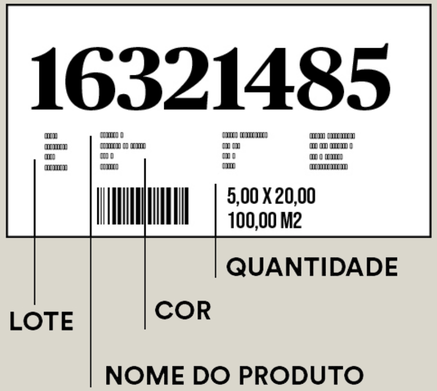

Atenção!

Certifique-se de que esteja trabalhando com o mesmo número de lote e rolos consecutivos em uma mesma área.

A garantia dada pela Belgotex do Brasil exclui reposição do produto caso a instalação tenha sido realizada com lotes diferentes.